

HU: Használati utasítás

Elem

A mérleghez kereskedelmi forgalomban kapható 9 V-os elem tartozik, amelyet a talpon található elemtartó rekeszbe kell behelyezni. Ügyeljen a helyes polaritásra.

A mérleg elhelyezése

Ügyeljen arra, hogy a mérleg vízszintesen álljon!

Mérés (⏺)

Az „⏺”- gombbal történő bekapcsolást követően először minden jelzés megjelenik a kijelzőn. Kérjük, várjon, amíg a nulla megjelenik. Csak ezután helyezzen rá súlyt, majd olvassa le az értéket.

Hozzá mérés (tare)

Mérje le az üres tartályt (ill. az 1. mérendő mennyiséget), majd állítsa a mérleget az „tare”- gomb újbóli megnyomásával ismét nullára. Töltse meg a tartályt (ill. tegye hozzá a 2. mérendő súlyt). Csak a hozzáadott mennyiség súlya kerül kijelzésre.

Lekapcsolás (⏺)

A „⏺” gomb megnyomásával. Automatikus kikapcsolás terhelt, vagy üres mérleg esetén kb. 2 perc után, amennyiben ezen idő alatt nem történik súlyváltozás.

A súlymérték átváltása kg, lb (mode)

A mérleg a súlyt a következő mértékegységekben képes mutatni: kg, vagy lb. A „mode”- gomb megnyomásával válassza ki a kívánt súlymértéket.

Számlálás (⏺)

A mérési készenlét jelzése után helyezze a mérlegre a referenciasúlyt. (Figyelem: Az egyes darabok súlya ≥ 50 gramm legyen annak érdekében, hogy a számláló funkció hibátlanul működjön.) Ezután nyomja meg a „⏺” gombot és tartsa nyomva addig, amíg a „100” érték meg nem jelenik a kijelzőn. A „mode” gomb megnyomásával válassza ki a referencia-darabszámot (25; 50; 75 vagy 100), majd nyomja meg újra a „⏺” gombot.

Felhasználói kalibrálás

Szükség esetén a mérleg újra kalibrálható. Kapcsolja be a mérleget a „⏺”-gombbal. A kijelzőn „88888” jelenik meg. Mielőtt a kijelző nullára ugrik nyomja meg a „⏺”- gombot négyszer röviden egymás után, és a negyedik alkalommal tartsa megnyomva. A kijelzőn megjelenik egy számérték. Most ismét nyomja meg a „⏺”- gombot. Ekkor „CAL” jelenik meg, majd „40,00”. Most helyezzen a mérlegre egy 40kg-os kalibráló súlyt. 4 másodperc elteltével „120,00” jelenik meg a kijelzőn. Ekkor helyezzen a mérlegre egy 120kg-os kalibráló súlyt. További 4 másodperc elteltével „PASS” jelenik meg, majd a normális súlykijelzés. A mérleg újra van kalibrálva.

Fontos: Tilos a mérleget az újrakalibrálás során rázkódásoknak vagy légáramlatoknak kitenni.

A speciális kijelzések magyarázata

1. Bekapcsolás

A „⏺” gomb megnyomása után először megjelenik az összes szimbólum. Ellenőrizheti, hogy az összes szegmens kifogástalanul jelenik-e meg. Az ezt követő nulla jelzés a mérési készenlétet jelzi.

2. Negatív súlyjelzés

Nyomja meg újra a „tare” gombot.

3. Túlterhelés

Ha a felhelyezett súly nagyobb a mérleg legmagasabb súlyánál, akkor a kijelző mezőben megjelenik az „0.Ld” felirat.

4. Áramellátás

Amennyiben a kijelzőn a „Lo” jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az elemek lemerültek.

Ez a műszer megfelel a 2014/30/EU követelményeinek. A szokásostól eltérő elektromágneses befolyások (zavaró hatások a közvetlen környezetből) befolyásolhatják a kijelzett értéket. A káros hatások megszűnése után a termék ismét rendeltetésszerűen használható.

Pontosság

Ez a készülék megfelel az EU-Írányelv 2014/31/EU -én alapuló követelményeknek. A gyártási folyamat során minden mérleget gondosan kalibrálnak és ellenőriznek. A toleranciaérték $\pm 0,5\% \pm 1$ Digit (a hőmérsékleti terület $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+35^{\circ}\text{C}$ -ig). Rongáláson, hibás kezelésem alapuló, illetve bármely műszerhiba miatti hibás kijelzésre nincsen szavatosság. Hiánykárokat a szóban forgó garancia nem foglal magában. Felelősségvállalás nem áll fenn elmaradt haszon vagy egyéb vagyoni kár miatt sem a vásárlóval, illetve használóval szemben.